

Projekt och kund			
Projektnr	Projektnamn	AO-Orderdatum	GPS X, GPS Y
17735	Gripensvärdsvägen 2 Järlåsa	2021-10-19	6640996, 1581058
AO-nr	AO-Benämning	Startdatum	Slutdatum
17735.3	Källarplan del 1, Järlåsa skola	2021-11-04	2021-11-26
Kund och kontaktperson		Arbetsplatsadress	Kundref nr
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Mischa Ring / 018-727 4587 / 018 727 80 94 mischa.ring@skolfastigheter.se		Gripensvärdsvägen 2 Järlåsa	919-Järlåsa skola
Uppdragsbeskrivning			
118617:1 - Material provtagning			
Resultatenhet: 919-Järlåsa skola Plats: Gripensvärdsvägen 2 Postadress: 744 96 Järlåsa Kund: Järlåsa skola E-post: mischa.ring@skolfastigheter.se Arbetstelefon: 018-727 45 87			

--- BESIKTNING ---

Besiktning utförs i utrymmen med avseende att påvisa eventuella avvikelser i i material i yttervägg på källarplan.

Provtagningsplaster utsatta av beställare på ritning, se bilaga.

KONSTRUKTION (031B, vägg 2 och 3)

Vägg: Gips, plywood, metallregel(luftspalt), konstruktionsbetong.

KONSTRUKTION (Grupprum 022B och Textilslojd 021A)

Vägg: Konstruktionsbetong.

IAKTTAGELSER:

Rum 021A och 022B, yttervägg där materialprover skulle tas består av konstruktionsbetong. Inga övriga avvikelser har påträffats okulärt eller via lukt i besiktade utrymmen.

Inspektionshål i vägg gjorda i rum:

Rum 031B (2 stycken inspektionshål), (1 st vägg 2 och 1 st vägg 3).

Totalt 2 stycken inspektionshål:

--- PROVTAGNING ---

Två olika typer av provtagning har utförts i ovanstående utrymmen.

1) Fuktindikering: I denna mätning indikeras material med fuktmätningssinstrument för att kontrollera eventuella fuktavvikelser.

2) Materialprovtagning: Mikrobiologisk analys av material: Antal 2

FSAB	Tfn	0771-41 09 00	Bankgiro	5273-3102	Momsreg-nr	SE556571709601
Box 348	Fax				SWIFT/BIC	SWEDSESS
751 06 UPPSALA	E-post	info@fsab.eu	IBAN	SE02 8000 0838 1699 4366 4467		

Byggnaden har varit i normalt bruk före provtagningen, detta för att provet ska bli representativt.

PROVTAGNINGSPLATSER (Fuktindikering)

1) Fuktindikering, har utförts i rum 031B där inspektionshål är upptagna mot yttervägg.

RESULTATREDOVISNING (Fuktindikering)

Fuktindikering mot yttervägg, har vid mätning inte påvisat avvikande fuktvärden.

PROVTAGNINGSPLATSER (Mikrobiologisk analys av material)

Provnummer:	Provplats	Märke på ritning	Vägg	Material
177-2021-11120723	Rum: 031B	(Prov 2)	vägg 3	trä
177-2021-11120724	Rum: 031B	(Prov 3)	vägg 2	trä

RESULTATREDOVISNING (Mikrobiologisk analys av material)

Provet innehåller inga högre halter av mikroorganismer.
 Analysresultatet påvisar inga mikrobiella skador.
 Se bilaga Uppdragsnummer EUSEUP-00111778

--- ÖVRIGT ---

MÄTINSTRUMENT SOM ANVÄNDS:

-Fuktindikering, (FI), utförs med fuktindikator av typ Gann UNI 1.

FUKTINDIKERING

Materialets densitet och fuktighet registreras och visas digitalt på instrumentvisaren.

Vid referensmätning utgår man från ett område på ytan som ska mätas och som kan antas vara torr, tex. så långt ifrån en golvbrunn som möjligt. Sedan görs ytterligare mätningar på ett flertal platser på samma yta. Genom att notera förändringar i mätvärden kan problemområden lokaliseras

Materialets densitet och fuktighet registreras och visas digitalt på instrumentvisaren


En fuktindikator mäter inte fukttillstånd men är ett användbart verktyg för att lokalisera yttlig fukt.

SAMMANFATTNING

Fuktindikering mot yttervägg: Visar normala värden i provtagna rum
 Mikrobiologisk analys av material: Visar normala värden i provtagna rum.

031B, vägg 2.

Vägg 2 Vägghkonstruktion: Gips, plywood, metallregel(luftspalt), konstruktionsbetong.

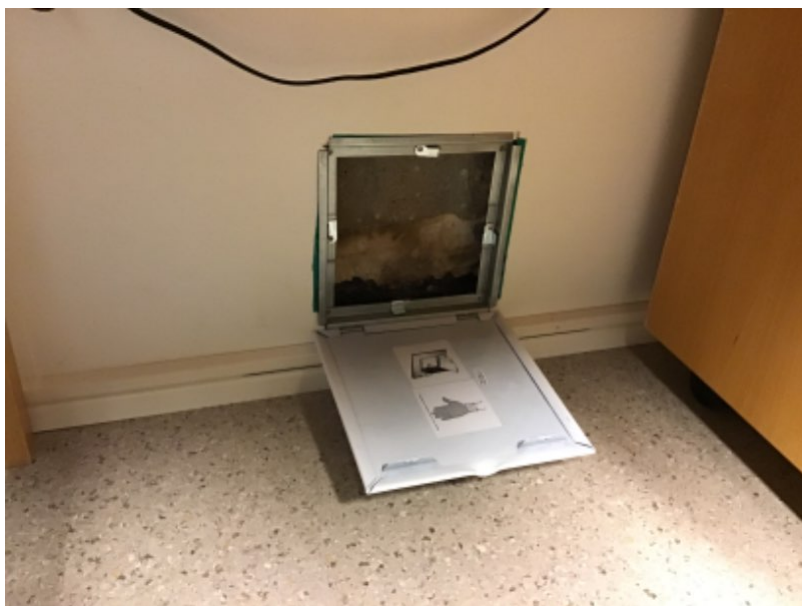
031B Vägg 3

Vägg 3 Gips, plywood, metallregel (luftspalt), konstruktionsbetong.

031B


Rum 031B

Väggbeskrivning besiktning

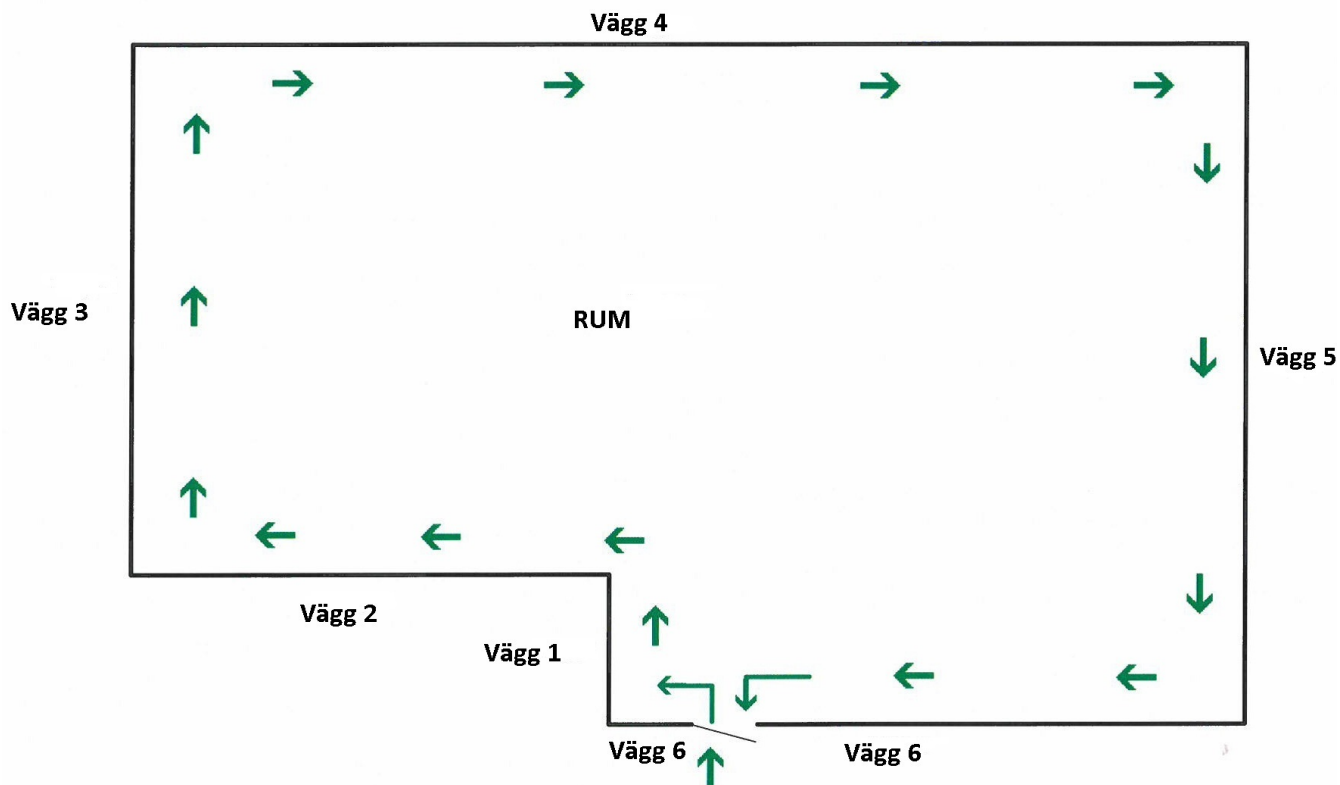

Väggar numreras från vänster till höger. Väg 1 = vägg till vänster om entrévägg. Väg 2 = nästa vägg till höger om vägg 1 osv.

Källarplan del 1

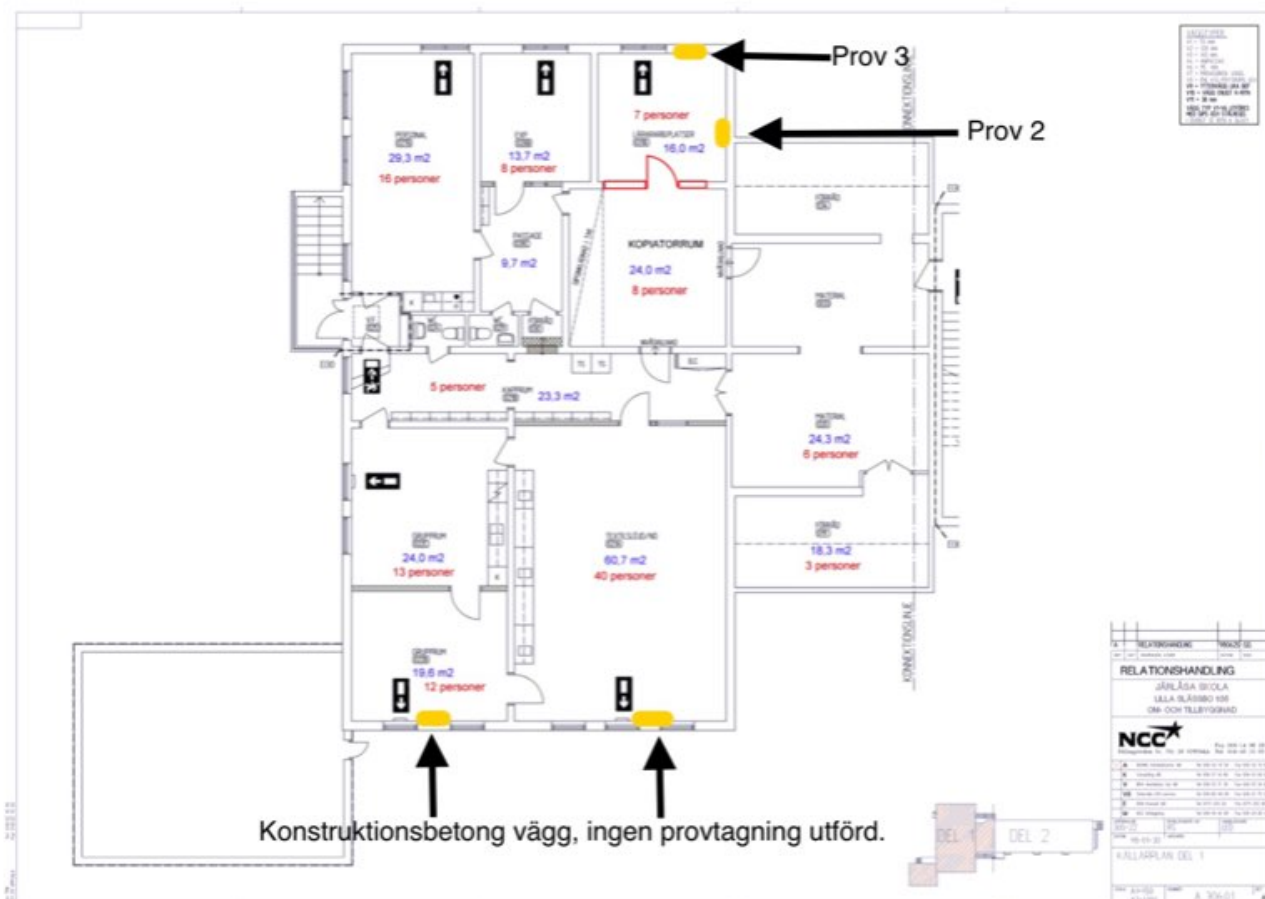

Lärarplatser 031B (Materialprov 3 och 2) Grupperum 022B och Textilslöjd 021A, (Ingen provtagning utförd, vägg av konstruktionsbetong).